

### Características y beneficios

- 🔹 Bajo olor para mejorar la comodidad del trabajador
- 🔹 Sin glaseado - buena apariencia estética
- 🔹 Fácil de usar - sin necesidad de mezcla
- 🔹 Pega a la mayoría de los materiales
- 🔹 100% reactivo, sin solventes

### Descripción

**PERMABOND<sup>®</sup> 947** es un cianoacrilato de alcoxietilo de bajo olor y sin empañamiento. El olor reducido mejora la comodidad del trabajador. Empañamiento adyacente a las líneas de unión, común con otros adhesivos de cianoacrilato en días calientes y húmedos, es eliminado. La eliminación del empañamiento mejora la tasa de producción de piezas aceptables así como su aspecto.

Adhesivos de cianoacrilato son adhesivos de un solo componente que polimerizan rápidamente cuando se presionan en una película delgada entre las partes. La humedad adsorbida en la superficie inicia el curado del adhesivo. Uniones fuertes se desarrollan muy rápido y a una gran variedad de materiales. Estas propiedades hacen cianoacrilatos de PERMABOND los adhesivos ideales para líneas de producción de alta velocidad.

### Propiedades físicas de adhesivo sin curar

Composición química	Cianoacrilato de Alcoxietilo
Aparencia	Incoloro
Viscosidad @ 25°C	900 – 1,500 mPa.s (cP)
Peso específico	1.1

### Características Típicas de Curado

Máximo relleno de holguras	0.25 mm <b>0.01 in</b>
Tiempo de manejo (logra se 0.3 N/mm <sup>2</sup> de resistencia al corte)	10 - 15 s (PVC) 10 - 15 s (Fenólico) 10 - 15 s (ABS) 2 - 5 s (Neoprene / NBR) 20-30 s (Acero) 10-15 s (Aluminio) 30-40 s (Zinc)
Resistencia total	24 horas

\* Los tiempos de manipulación pueden ser afectados por la temperatura, la humedad y superficies específicas que se están adhiriendo. Las brechas más grandes o superficies ácidas también reducirán la velocidad de curado, pero esto puede ser superado por el uso de Permabond C activador de superficie (CSA) o Permabond QFS 16.


### Comportamiento típico del adhesivo curado

Resistencia al corte* (ISO4587)	Acero 16-20 N/mm <sup>2</sup> (2300-2900 psi) Aluminio 8-9 N/mm <sup>2</sup> (1200-1300 psi) Zinc 8 N/mm <sup>2</sup> (1200 psi) ABS >6 N/mm <sup>2</sup> (900psi) FS** PC >5 N/mm <sup>2</sup> (700 psi) FS** Fenólico 4N/mm <sup>2</sup> (600psi)
Resistencia al impacto (ASTM D-950)	3-5 kJ/m <sup>2</sup> (1.4-2.4 ft-lb/in <sup>2</sup> )
Fuerza Dieléctrica	25 kV/mm
Constante dieléctrica @ 10 kHz	3
Coefficiente de dilatación térmica	90 x 10 <sup>-6</sup> mm/mm/°C
Coefficiente de conductividad térmica	0.1 W/(m.K)
Dureza (ISO868)	85 Shore D

\*Los resultados de fuerza variarán dependiendo del nivel de preparación de la superficie y la brecha.

\*\* FS= Fracaso Sustrato

### Resistencia térmica

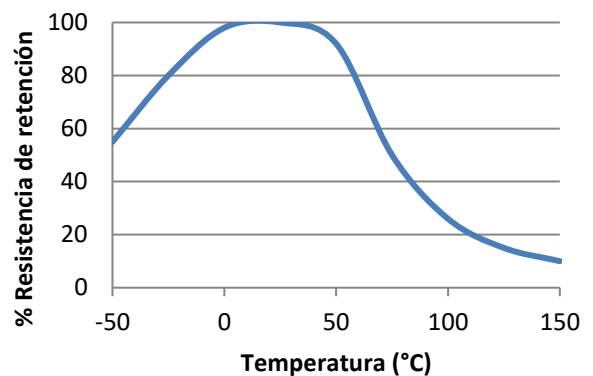


Resistencia térmica. pruebas de resistencia realizadas en acero. Curado de 24 hr a temperatura ambiental y condicionado a la temperatura de prueba durante 30 minutos.

947 puede soportar temperaturas más altas por períodos breves (por ejemplo en cuanto a la hornada de la pintura y los procesos de soldadura de la onda) proporcionar que la junta no es excesivamente estresada. La temperatura mínima a que del adhesivo curado puede estar expuesto es -55°C (-65°F) dependiendo de los materiales que están a ser unidos.

La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.

## Resistencia química

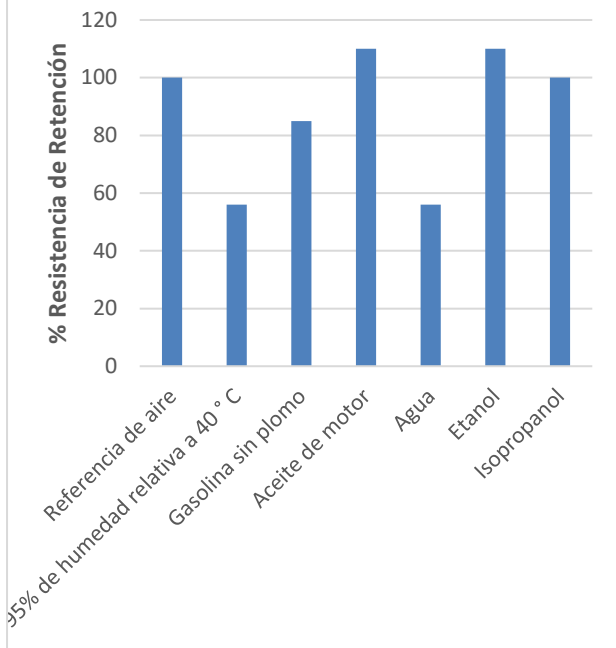

Las muestras se sumergieron durante 1000 horas a 22°C (a menos que se indique lo contrario)

### Información adicional

Este producto no es recomendable para su uso en contacto con los materiales oxidantes fuertes y solventes polares aunque resista un lavado con solvente sin ningún deterioro a la resistencia de la unión. Se le recuerda que todos los materiales, ya sean inocuo o no, deben ser manejados de acuerdo con los principios de una buena higiene industrial. Toda la información puede ser obtenida de la Hoja de Seguridad. **Esta hoja de datos técnicos ofrece información de referencia y no constituye una especificación.**

### Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa antes de aplicar el adhesivo. Utilice un disolvente adecuado (tal como acetona o isopropanol) para el desengrasado de superficies. Algunos metales tales como aluminio, cobre y sus aleaciones se beneficiarán de la abrasión ligera con tela de esmeril (o similar), para eliminar la capa de óxido.

### Instrucciones de uso

- 1) Aplicar el adhesivo con moderación a una superficie.
- 2) Llevar los componentes entre sí de forma rápida y correctamente alineados.
- 3) Aplique presión suficiente para asegurar que el adhesivo se despliegue en una capa fina.
- 4) No molestar o realinear hasta que se logre la resistencia suficiente, normalmente en unos segundos.
- 5) Cualquier exceso de adhesivo se puede quitar con Permabond CA disolvente, nitrometano o acetona.

Nota: Para superficies difíciles o porosas se recomienda utilizar un activador de Permabond. Si se está uniendo polipropileno, polietileno, PTFE o silicona, primero imprimir con Permabond poliolefina Primer (POP).

### Almacenamiento y Manejo

Temperatura de almacenamiento	2 a 7°C (35 a 45°F)
-------------------------------	---------------------

Permita que el adhesivo alcance la temperatura ambiental antes de abrir la botella para evitar la condensación dentro de la botella que puede reducir la vida útil.

#### Enlaces de Video

##### Preparación de la superficie

<https://youtu.be/8CMOMP7hXJU>



##### Instrucciones de uso

<https://youtu.be/PiPzutrRmsk>



[www.permabond.com](http://www.permabond.com)

• UK: 0800 975 9800

• General Enquiries: +44 (0)1962 711661

• US: 732-868-1372

• Asia: + 86 21 5773 4913

[info.europe@permabond.com](mailto:info.europe@permabond.com)

[info.americas@permabond.com](mailto:info.americas@permabond.com)

[info.asia@permabond.com](mailto:info.asia@permabond.com)

La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.